


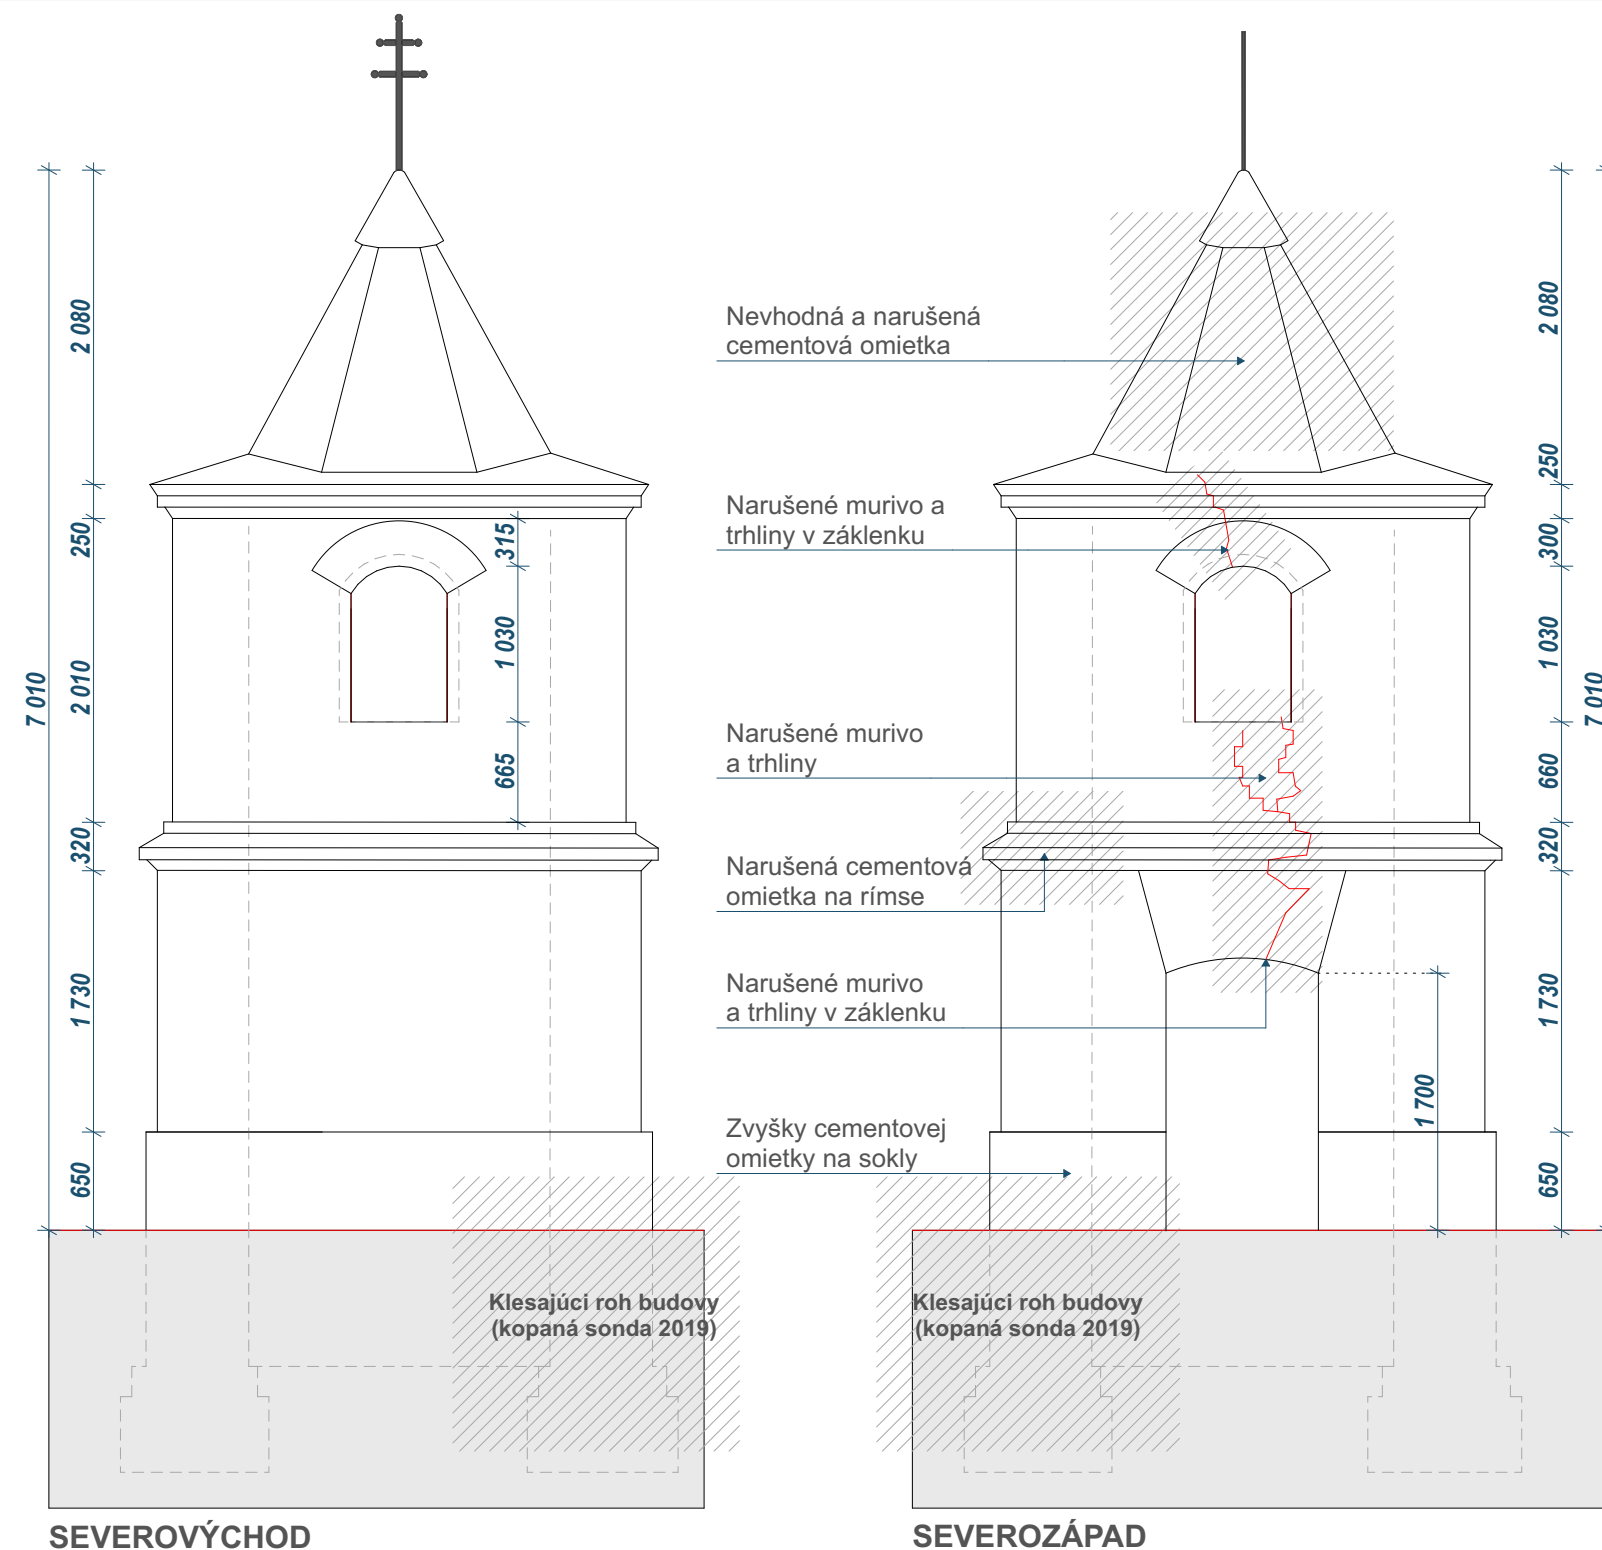

SEVEROVÝCHOD

SEVEROZÁPAD

V severozápadnej stene zvonice v priebehu viacerých rokov vznikla zvislá priebežná trhlina v dôsledku nerovnomerného sadania objektu. Celý objekt je viditeľne naklonený smerom na východ. Sadanie minimálne dvoch rohov objektu preukázalo geodetické meranie metódou veľmi presnej nivelácie prevedené Ing. Nývtovou v rokoch 2019/2020 (objednávateľ Obec Cífer). Ako hlavnú príčinu statickej zmeny vlhkostných pomerov v základovej zemine. Hypotézu o presakujúcej kanalizácii kamerová skúška v roku 2019 v blízkosti objektu nepotvrdila. Jednou z možných príčin je pôsobenie presakujúcej dažďovej vody stekajúcej zo samotného objektu zvonice, zrážkovej vody stekajúcej do zeleného pásu a okolia zvonice z príslušných chodníkov a asfaltovej cesty.

Sadanie objektu a návrh sanácie sú spracované v projekte **STATICKÉ POSÚDENIE OBJEKTU A NÁVRH SPÔSOBU JEHO SANÁCIE**, Zvonica v obci Cífer-Pác, Okres Trnava, vypracovalo CORWUM s.r.o., Ing. Lukáš Kramarčík, Ing. Vladimír Kohút v roku 2019 (objednávateľ Obec Cífer).

Na odporúčanie staticka je potrebné zachytiť a odviesť zrážkovú vodu z okolia stavby preč od jej základov. Z toho dôvodu boli navrhnuté nasledovné terénne úpravy v okolí stavby: Utesnenie spodnej stavby objektu ilom a odvedenie presiaknutej zrážkovej vody zachytenej na ílovej vrstve preč od stavby.

Objekt zvonice vykazuje aj ďalšie poškodenia ako je degradovaná maltová krytina zvonice a vyplavená malta v škárah najmä na juhovýchodnej stene a v interiéri stavby.



SEVEROZÁPAD



JUHOVÝCHOD



SEVEROVÝCHOD



TRHLINA V SEVEROZÁPADNEJ FASÁDE

Zodp. projektant:	Ing. arch. Katarína Bacigálová	Ing.arch. Katarína Bacigálová Jarná č.115 919 43 Cífer	
Vypracoval:	Ing. arch. Katarína Bacigálová		
Investor:	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43		
Miesto stavby:	Cífer, p.č. 393, 392, k.ú. Pác		
Názov stavby:	ZVONICA PÁC	Dátum:	12.03.2021
ŠTÚDIA		Stupeň:	Štúdia
		Č. paré:	Č. výkr:
			05
Súčasný stav - Pohľady 1:50			